



جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization

INSO

19046-1

1st. Edition

2015



استاندارد ملی ایران

۱۹۰۴۶-۱

چاپ اول

۱۳۹۳

وسایل حفاظت در برابر پرتو ایکس  
تشخیصی پزشکی –  
قسمت ۱:  
تعیین خصوصیات تضعیف مواد

**Protective devices against diagnostic  
medical X-radiation –  
Part 1:  
Determination of attenuation properties of  
materials**

ICS: 11.040.50

## به نام خدا

### آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۰۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۰۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است. تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشتہ طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup>، کمیسیون بین المللی الکترونیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه-بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آن ها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکaha، کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4 - Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

## کمیسیون فنی تدوین استاندارد

### «وسایل حفاظت در برابرتابش پرتو ایکس تشخیصی پزشکی -

#### قسمت ۱: تعیین خصوصیات تضعیف مواد »

##### سمت و / یا نمایندگی

دفتر حفاظت در برابر پرتو اشعه کشور - سازمان انرژی اتمی

رئیس:

پایدار، رضا

(دکتری فیزیک پزشکی )

##### دییر:

سازمان ملی استاندارد ایران

حمدی بهنام، غزال

( فوق لیسانس مهندسی پرتو پزشکی )

##### اعضاء: ( اسمی به ترتیب حروف الفبا )

مرکز تصویربرداری بیمارستان لقمان

پاک قلب، محسن

( فوق لیسانس مهندسی پرتو پزشکی )

مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور - سازمان انرژی اتمی

خادم شریعت، هاجر

( فوق لیسانس فیزیک پزشکی )

شرکت رمزآسا

زرین مهر، حسن

( فوق لیسانس مهندسی پزشکی )

مرکز تصویربرداری پزشکی زعیم

سرزعیم، علیرضا

( دکتری رادیولوژی )

مدیر عامل - شرکت بهساز طب

صیادی، سعید

( فوق لیسانس مهندسی برق-الکترونیک )

پژوهشگاه استاندارد - گروه پژوهشی مهندسی پزشکی

طیب زاده، مجتبی

( فوق لیسانس فیزیک پزشکی )

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج - عضو هیئت علمی

عبدی، جواد

( دکتری مهندسی برق- کنترل )

پژوهشگاه استاندارد - گروه پژوهشی مهندسی پزشکی

فرجی، رحیم

( فوق لیسانس شیمی )

دفتر حفاظت در برابر پرتو اشعه کشور - سازمان انرژی اتمی

فسائی، بهزاد

( فوق لیسانس فیزیک پزشکی )

آزمایشگاه همکار آروین آزمای سرمد

مدادی، محسن

( فوق لیسانس مهندسی انرژی )

مژینانی، روح ا...  
( فوق لیسانس فیزیک پزشکی )

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران  
معصومی پور، معصومه  
( فوق لیسانس مهندسی پرتو پزشکی )

## فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ب	آشنایی با سازمان ملی استاندارد
ج	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
و	پیش گفتار
ز	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۲	۳ اصطلاحات و تعاریف
۲	۴ روش‌های تعیین نسبت تضعیف
۱۲	۵ تعیین خصوصیات تضعیف
۱۵	۶ اظهار انطباق
۱۷	پیوست الف (اطلاعاتی) - جداول آهنگ تضعیف، فاکتورهای انباشت و اولین لایه‌های نیم-مقدار
۲۲	پیوست ب-کتابنامه (اطلاعاتی)

## پیش‌گفتار

استاندارد «وسایل حفاظت در برابر پرتو ایکس تشخیصی پزشکی - قسمت ۱: تعیین خصوصیات تضعیف مواد» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط توسط سازمان ملی استاندارد تهیه و تدوین شد و در پانصد و دومین اجلاسیه کمیته ملی مهندسی پزشکی مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ تصویب شد. اینک این استاندارد به اسناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

IEC61331-1: 2014, Protective devices against diagnostic medical X-radiation – Part 1: Determination of attenuation properties of materials.

## وسایل حفاظت در برابر پرتو ایکس تشخیصی پزشکی -

### قسمت ۱ : تعیین خصوصیات تضعیف مواد

#### ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های مواد ورقه‌ای شکل<sup>۱</sup> مورد استفاده در ساخت وسایل حفاظت در برابر پرتو ایکس تابش یافته با ولتاژهای تیوب مولد اشعه تا  $400 \text{ kV}$  و اشعه گامای تابش یافته توسط رادیو نوکلییدهای با انرژی‌های فوتون تا  $1/3 \text{ Mev}$  می‌باشد.

این استاندارد برای وسایل حفاظتی که قبل از استفاده و بعداز اتمام دوره استفاده، برای بررسی خصوصیات تضعیف بررسی می‌شوند، کاربرد ندارد.

در این استاندارد روش‌هایی برای تعیین و نشان دادن خصوصیات تضعیف مواد، مشخص شده است.

خواص تضعیف مواد با عبارات زیر بیان می‌شوند:

- نسبت تضعیف
- فاکتور انباشت<sup>۲</sup>
- معادل تضعیف

در صورت مناسبت، به همراه موارد بالا، همگنی و جرم در واحد سطح نیز بیان می‌شود.

روش‌های بیان مقادیر خصوصیات تضعیف، مطابق با الزامات این استاندارد نیز منظور شده است.

موارد زیر در دامنه کاربرد این استاندارد قرار ندارند:

- روش‌های بررسی دوره‌ای وسایل حفاظتی، به ویژه پوشش‌های حفاظتی،
- روش‌های تعیین تضعیف توسط لایه‌های قرار گرفته در مسیر باریکه تابش، و
- روش‌های تعیین تضعیف برای اهداف حفاظت در برابر تابش‌های یون ساز ایجاد شده توسط دیوارها و سایر قسمت‌های یک تاسیسات نصب.

#### ۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر، بطور کامل یا بخشی از آنها، حاوی الزاماتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شوند. در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و یا تجدید نظر، تنها نسخه ذکر شده کاربرد دارد. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و یا تجدید نظر، آخرین چاپ و تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده، کاربرد دارد.

استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

1- Materials in Sheet form

2- Build-up factor

- ۱-۱-۲ استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۳۶۸ (سال ۱۳۹۴) : تجهیزات الکتریکی پزشکی - قسمت ۱ الزامات عمومی برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری
- ۱-۲-۲ استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۳۶۸ (سال ۱۳۸۹) : تجهیزات الکتریکی پزشکی - قسمت ۱ الزامات عمومی برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری - استاندارد تکمیلی - حفاظت در برابر تابش در تجهیزات اشعه ایکس تشخیصی

2-3 IEC 60601-1-3:2008/AMD1:2013

2-4 IEC/TR 60788:2004, Medical electrical equipment – Glossary of defined terms<sup>۱</sup>

2-5 Monographie BIPM-5:2013, Table of Radionuclides<sup>۲</sup>

2-6 NISTIR 5632:2004, Tables of X-Ray Mass Attenuation Coefficients and Mass Energy-Absorption Coefficients (version 1.4) [on-line, cited 2014-01-30] Available at [http://www.nist.gov/pml/data/xraycoef/\]](http://www.nist.gov/pml/data/xraycoef/)<sup>۳</sup>

### ۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، علاوه بر اصطلاحات و تعاریف تعیین شده در استانداردهای ملی ایران به شماره ۱-۳۶۸ (۱۳۹۱) و ۱-۳ (۱۳۸۹) و استانداردهای بین المللی IEC/TR 60788:2004، IEC 60601-1-3:2008/AMD1:2013، IEC 60601-1:2005/AMD دارد:

۱-۳

### نسبت تضعیف

نسبت مقدار یک کمیت تابش معین در مرکز یک باریکه تابش معین از یک کیفیت تابش معین، بدون ماده تضعیف کننده در مسیر تابش، به مقدار مذکور در همان موقعیت و تحت همان شرایط با حضور ماده تضعیف کننده در مسیر باریکه را نسبت تضعیف می‌گویند.

### ۴ روش‌های تعیین نسبت تضعیف

#### ۱-۴ شرح کلی

به منظور تعیین نسبت تضعیف  $F$ ، در این استاندارد چهار شرایط مختلف شرح داده شده است:

- (۲-۴)  $F_N$  نسبت تضعیف اندازه گیری شده در شرایط باریکه نازک
- (۳-۴)  $F_B$  نسبت تضعیف اندازه گیری شده در شرایط باریکه پهن
- (۴-۴)  $F_{IB}$  نسبت تضعیف اندازه گیری شده در شرایط باریکه پهن معکوس
- (۵-۴)  $F_{N,R}$  نسبت تضعیف محاسبه شده برای رادیو نوکلوبید تابش کننده فوتون،  $R$

۱- استاندارد ملی ایران شماره ۷۸۴۸ نسخه ۱۳۸۳ با مرجع ۱۹۸۴: IEC60788-1 موجود است و تا تدوین مجدد آن از مرجع بین المللی همراه با این استاندارد استفاده شود. IEC60788-1: 2006

2- Bureau International de Poids et Mesures, Pavillon de Breteuil, F-92310 Sèvres, ISBN 92-822-2204-7 (set).

3- National Institute of Standards and Technology (NIST), U.S.Department of Commerce.

## ۲-۴ شرایط باریکه نازک

### ۱-۲-۴ شرح کلی

برای یک ماده آزمون (یا جسم آزمون)، نسبت تضعیف  $F_N$  مطابق با چیدمان شرایط باریکه نازک ارائه شده در شکل ۱ باید اندازه گیری شود. این چیدمان به منظور اندازه گیری مقدار تضعیف باریکه پرتو ایکس که تنها ناشی از فوتون های اولیه می باشد، طراحی شده است. احتمال رسیدن فوتون های ثانویه از جسم آزمون مانند فوتون های فلورسانس یا فوتون های پراکنده (اثر کامپتون) به آشکارساز تابش، در این چیدمان به حداقل ممکن کاهش یافته است. شکاف دیافراگم باید طوری باز شود که کوچک ترین باریکه دربرگیرنده آشکارساز تابش، ایجاد شود. یک دیافراگم دیگر (شماره ۵ در شکل ۱) جهت حفاظت آشکارساز تابش در برابر تابش پراکنده تولید شده از جسم آزمون، باید مورد استفاده قرار گیرد. فاصله  $a$  از جسم آزمون تا نقطه مرجع از آشکارساز تابش بر روی محور باریکه باید حداقل ده برابر قطر آشکارساز تابش ( $d$ )، یا ده برابر قطر باریکه تابش ( $t$ )، در فاصله سطح انتهایی جسم آزمون (هرکدام که بزرگتر است) باشد، یا به عبارت دیگر رابطه  $a \geq \max(d,t)$  باید برقرار باشد. حداقل فاصله دیواره یا کف زمین از آشکارساز (موقعیت ۶ در شکل ۱) در راستای باریکه، باید ۷۰۰ mm باشد.

### ۲-۲-۴ اندازه گیری آهنگ<sup>۱</sup> کرمای هوا

آهنگ کرمای هوا باید در سه وضعیت مختلف توسط یک آشکارساز تابش در وضعیت مشابه اندازه گیری شود، که در آن:

•  $K_0$  آهنگ کرمای هوا بدون جسم آزمون در مسیر تابش باریکه است.

•  $K_1$  آهنگ کرمای هوا با جسم آزمون در مسیر تابش باریکه است.

•  $K_B$  آهنگ کرمای هوا است، وقتی که جسم آزمون در مسیر باریکه با یک ورقه از ماده دارای نسبت تضعیف بزرگتر از  $10^5$  و شکل مشابه جایگزین شده باشد.


از یک آهنگ دوز ثابت باریکه اولیه یکسان، باید برای هر سه اندازه گیری استفاده شود. اگر میانگین آهنگ دوز باریکه اولیه در حین اندازه گیری، بیش از ۲۰٪ تغییر کند، به منظور نرمالیزه کردن سه اندازه گیری و یکسان نمودن آهنگ دوز اولیه، باید از یک وسیله پایش استفاده شود.

### ۳-۲-۴ کیفیت های تابش و آشکارساز تابش

کیفیت های تابش برای اندازه گیری ها باید از جدول ۱ انتخاب شوند. آشکارساز تابش باید بر حسب کرمای هوا کالیبره شود. نسبت  $K_1$  به  $K_0$  با عدم قطعیت نسبی استاندارد حداقل برابر با ۲٪ باید بدست آید.

یادآوری - پاسخ کرمای هوای آشکارساز تابش می تواند مثلا با رسم منحنی کیفیت باریکه نازک و پاسخ به عنوان توابعی از لایه های نیم- مقدار از Al یا Cu اندازه گیری شوند. از جدول الف-۴ و الف-۵ این استاندارد می توان برای یافتن مقدار

تقریبی لایه نیم مقدار Al و Cu در باریکه تضعیف نشده و تضعیف شده استفاده کرد. پاسخ کرمای هوا در باریکه واقعی می‌تواند از روی این منحنی ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

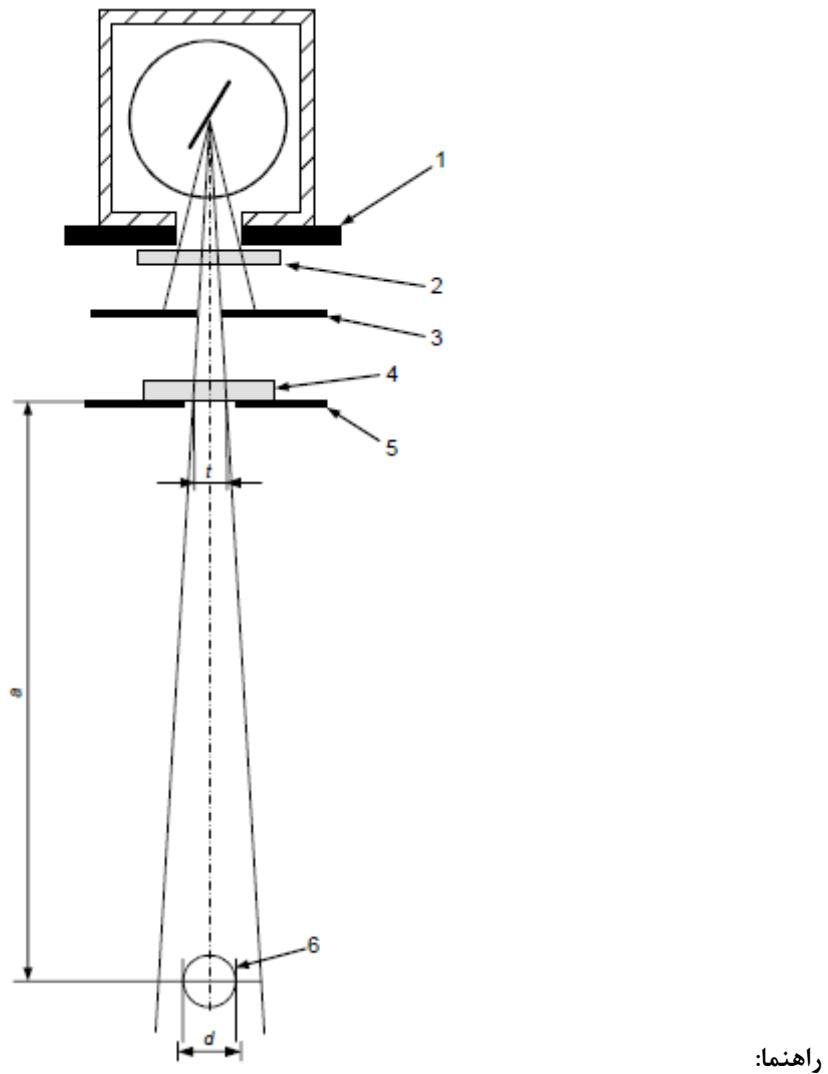

- ۱ دیافراگم
  - ۲ فیلتر<sup>۱</sup> باریکه
  - ۳ دیافراگم محدود کننده باریکه
  - ۴ جسم آزمون
  - ۵ دیافراگم
  - ۶ آشکارساز تابش
- شرطیت:  $a \geq 10 \max(d, t)$

شکل ۱ - شرایط باریکه نازک

#### ۴-۲-۴ شرایط سیگنال به نویز

شرط زیر باید برقرار شود:

$$\dot{K}_1 \geq 10 \dot{K}_B$$

#### ۵-۲-۴ ارزیابی نسبت تضعیف

نسبت تضعیف  $F_N$  باید بصورت زیر محاسبه شود:

$$F_N = \frac{\dot{K}_0 - \dot{K}_B}{\dot{K}_1 - \dot{K}_B}$$

#### ۳-۴ شرایط باریکه پهن

#### ۱-۳-۴ شرح کلی

نسبت تضعیف  $F_B$  برای یک ماده آزمون (یا جسم آزمون) مطابق با چیدمان شرایط باریکه پهن، همان گونه که در شکل ۲ نشان داده شده است، باید اندازه‌گیری شود. این چیدمان به منظور اندازه‌گیری تضعیف باریکه پرتو ایکس با لحاظ نمودن فوتون‌های ثانویه تابش یافته از جسم در آشکارسازی تضعیف طراحی شده است. حداقل احتمال رسیدن فوتون‌های ثانویه مانند فوتون‌های فلورسانس یا فوتون‌های ناشی از پراکندگی کامپیتون از جسم آزمون به آشکارساز تابش، فراهم شده است. فاصله  $a$  از نقطه کانونی تا سطح خارجی تابش از جسم آزمون باید حداقل سه برابر قطر شکاف دیافراگم ( $d$ ) باشد؛ به عبارت دیگر  $a \geq 3d$ . قطر شکاف ( $d$ ) باید حداقل ۱۰ برابر بزرگتر از فاصله نقطه مرجع آشکارساز تابش از سطح جسم آزمون ( $b$ ) باشد، به عبارت دیگر  $b \leq 3d$ . به منظور به حداقل رساندن تضعیف فوتون‌های ثانویه از جسم آزمون، ( $b$ ) باید تا حد ممکن کوچک انتخاب مرجع آشکارساز تابش و نقطه انتشار فوتون‌های ثانویه از جسم آزمون، ( $b$ ) باید تا حد ممکن کوچک انتخاب شود. فاصله بین دیواره خارجی اتاقک آزمون<sup>۱</sup> و سطح جسم آزمون نباید از ۱۰ mm بیشتر باشد. حداقل فاصله دیوار یا کف اتاقک آزمون از آشکارساز (وضعیت ۶ در شکل ۲) در راستای باریکه باید ۷۰۰ mm باشد.

#### ۲-۳-۴ اندازه‌گیری آهنگ کرمای هوا

آهنگ کرمای هوا باید در سه شرایط مختلف توسط یک آشکارساز تابش یکسان در شرایط مشابه اندازه گیری شود، که در آن:

$\dot{K}_0$  آهنگ کرمای هوا بدون جسم آزمون در مسیر تابش باریکه است.

$\dot{K}_1$  آهنگ کرمای هوا با جسم آزمون در مسیر تابش باریکه است.

$\dot{K}_B$  آهنگ کرمای هوا است وقتی که جسم آزمون در مسیر باریکه با یک ورقه از ماده دارای

نسبت تضعیف بزرگتر از  $10^5$  و شکل مشابه جایگزین شده باشد.


از یک آهنگ دوز ثابت باریکه اولیه یکسان باید برای هر سه اندازه گیری استفاده شود. اگر میانگین آهنگ دوز

باریکه اولیه در حین اندازه گیری، بیش از ۰٪ تغییر کند، به منظور نرمالیزه کردن سه اندازه گیری و یکسان نمودن آهنگ دوز اولیه، از یک وسیله پایش باید استفاده شود. آهنگ دوز باریکه اولیه در هر نقطه در سطح شکاف دیافراگم، باید بیشتر از ۲٪ تغییر کند.

### ۳-۳-۴ کیفیت تابش و آشکارساز تابش

کیفیتهای تابش برای اندازه گیری‌ها باید از جدول ۱ انتخاب شوند. آشکارساز باید بر حسب کرمای هوا کالیبره شود. نسبت  $K_1$  به  $K_0$  با حد اکثر عدم قطعیت نسبی استاندارد برابر با ۲٪، باید بدست آید. وابستگی پاسخ آشکارساز تابش نسبت به جهت برخورد بر روی یک نیم کره، باید بسیار اندک باشد. توصیه می‌شود که از اتفاقک یونیزاسیون کروی استفاده شود.

یادآوری- پاسخ کرمای هوا آشکارساز تابش می‌تواند مثلاً با رسم منحنی کیفیت باریکه نازک و پاسخ به عنوان توابعی از لایه‌های نیم- مقدار از Al یا Cu از جدول الف-۴ و الف-۵ این استاندارد می‌توان برای یافتن مقدار تقریبی لایه نیم مقدار Al و Cu در باریکه تضعیف نشده و تضعیف شده استفاده کرد. پاسخ کرمای هوا در باریکه واقعی می‌تواند از روی این منحنی‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

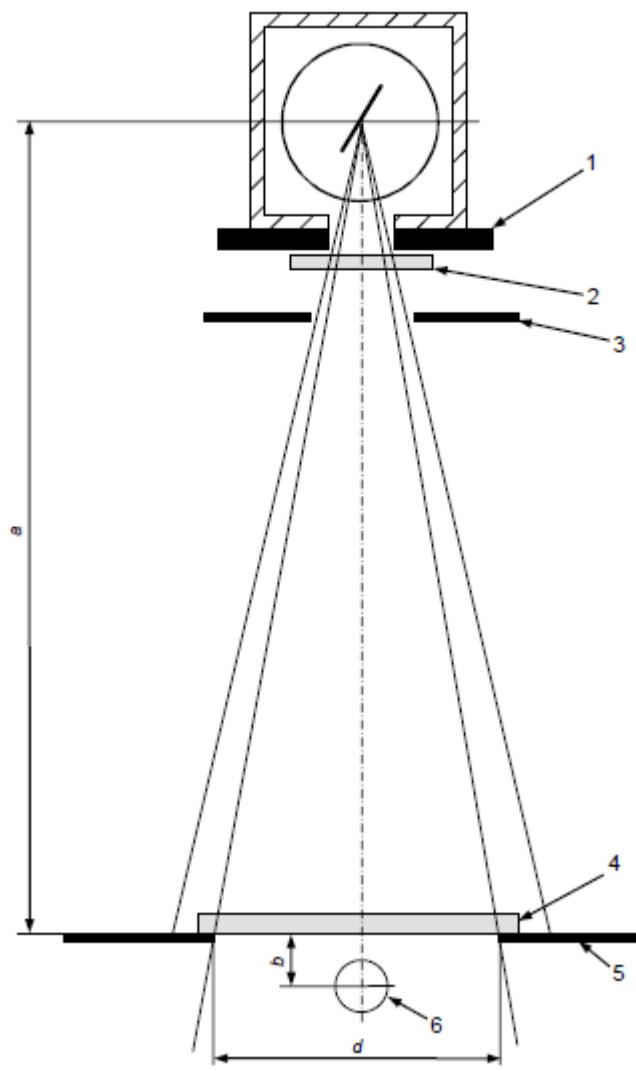

راهنمای:

- ۱ دیافراگم
  - ۲ فیلتر باریکه
  - ۳ دیافراگم
  - ۴ جسم آزمون
  - ۵ دیافراگم محدود کننده
  - ۶ آشکارساز تابش
- شرطیت :  $10 b \leq d \leq a$  و  $3 d \leq a$

شكل ۲ - وضعیت باریکه پهن

۴-۳-۴ شرایط تبدیل سیگنال به نویز  
شرط زیر باید برقرار شود:

$$K_1 \geq 10 K_B$$

#### ۴-۳-۴ ارزیابی نسبت تضعیف

نسبت تضعیف  $F_B$  باید به صورت زیر محاسبه شود:

$$F_B = \frac{\dot{K}_0 - \dot{K}_B}{\dot{K}_1 - \dot{K}_B}$$

#### ۴-۴ شرایط باریکه پهن معکوس

##### ۱-۴-۴ شرح کلی

هندسه باریکه پهن معکوس در شکل ۳، یک روش جایگزین برای اندازه‌گیری نسبت تضعیف  $F_B$  می‌باشد. به منظور ایجاد تمایز بین روش شرایط باریکه پهن و شرایط باریکه پهن معکوس، این نسبت تضعیف بصورت  $F_{IB}$  در نظر گرفته می‌شود. بر خلاف روش شرح داده شده در بند ۲-۴، که یک باریکه پهن به یک سطح وسیعی از جسم آزمون برخورد می‌کند و یک آشکارساز تابش کوچک در نزدیکی پشت جسم آزمون استفاده می‌شود، روش باریکه پهن معکوس بوسیله برخورد یک باریکه نازک به یک سطح کوچک از جسم آزمون و قرار گرفتن یک صفحه آشکارساز تابشی تخت با سطح بزرگ، بلا فاصله در پشت جسم آزمون توصیف می‌شود. به همین منظور باید یک اتاقک یونیزاسیون مورد استفاده قرار گیرد. سهولت استفاده، پایین بودن میزان عدم قطعیت در اندازه‌گیری‌ها و همچنین نیاز به فضای کم (میدان‌های تابشی کوچک) و ورقه‌های کوچک مواد از مزایای این روش می‌باشند. برای تعیین خصوصیات تضعیف مواد مورد استفاده در پوشش‌های حفاظتی و وسائل حفاظت از غدد جنسی در برابر پرتو ایکس تشخیصی پژوهشی که در استاندارد ملی شماره ۱۹۰۴۶-۱ شرح داده شده، از این روش باید استفاده شود. روش شرح داده شده در این استاندارد نباید برای کیفیت تابش با تیوب اشعه ایکس که ولتاژ آن بیشتر از  $150\text{ kV}$  است، مورد استفاده قرار گیرد. فاصله  $a$  از نقطه کانونی تا سطح ورودی دیافراگم باید حداقل پنج برابر قطر شکاف دیافراگم (d) باشد به عبارت  $d \geq 5a$ . جسم آزمون می‌تواند به سطح خروجی دیافراگم اندازه‌گیری ثابت شود. فاصله (b) بین سطح خروجی تابش از جسم آزمون و اتاقک یونیزاسیون تخت، در نزدیکترین جای ممکن باید انتخاب شود. شرط  $D-d \leq 10b$  باید برقرار شود. فاصله b نباید بیشتر از  $5\text{ mm}$  باشد. حداقل فاصله از دیوار یا کف زمین از آشکارساز (وضعیت ۶ در شکل ۳) در راستای باریکه باید  $700\text{ mm}$  باشد.

#### ۲-۴-۴ اندازه‌گیری آهنگ کرمای هوا


آهنگ کرمای هوا باید در سه وضعیت مختلف توسط یک آشکارساز تابش یکسان در وضعیت مشابه اندازه گیری شود، که در آن:

$\dot{K}_0$  آهنگ کرمای هوا بدون جسم آزمون در مسیر تابش باریکه است.

$\dot{K}_1$  آهنگ کرمای هوا با جسم آزمون در مسیر تابش باریکه است.

$\dot{K}_B$  آهنگ کرمای هوا است وقتی که جسم آزمون در مسیر باریکه با یک ورقه از ماده دارای نسبت تضعیف بزرگتر از  $10^5$  و شکل مشابه جایگزین شده باشد.

از یک آهنگ دوز ثابت باریکه اولیه یکسان باید برای هر سه اندازه گیری استفاده شود. اگر میانگین آهنگ دوز باریکه اولیه در حین اندازه گیری، بیش از  $0.2\%$  تغییر کند، به منظور نرمالیزه کردن سه اندازه گیری و یکسان نمودن آهنگ دوز اولیه، از یک وسیله پایش باید استفاده شود.

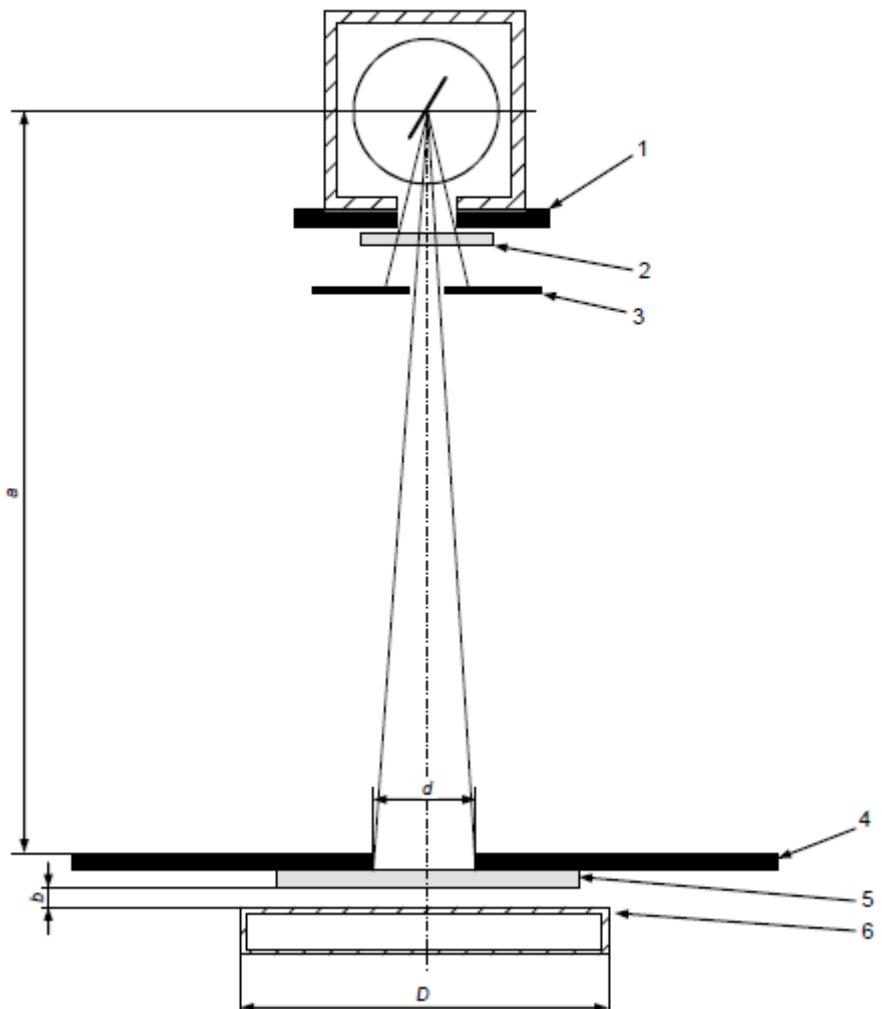

راهنمای:

- ۱ دیافراگم
  - ۲ فیلتر باریکه
  - ۳ دیافراگم
  - ۴ دیافراگم اندازه گیری
  - ۵ جسم آزمون
  - ۶ اتاقک اندازه گیری تخت
- شرطیط :  $b \leq D-d$  و  $d \leq a$

شکل ۳ - وضعیت باریکه پهن معکوس

### ۳-۴-۴ کیفیت‌های تابش و آشکارساز تابش

کیفیت‌های تابش برای اندازه‌گیری‌ها باید از جدول ۱ انتخاب شوند. اتفاقک یونیزاسیون که برای اندازه‌گیری استفاده می‌شود، باید در شرایط کرمای هوا، تحت وضعیت تابش دهی مشابه، کالبیره شود. نسبت  $\dot{K}_1$  به  $\dot{K}_0$  با عدم قطعیت نسبی استاندارد حداکثر برابر با٪ ۲، باید بدست آید.

یادآوری - پاسخ کرمای هوا آشکارساز تابش می‌تواند مثلاً با رسم منحنی کیفیت باریکه نازک و پاسخ به عنوان توابعی از لایه‌های نیم-مقدار از Cu یا Al یا اندازه‌گیری شوند. از جدول الف-۴ و الف-۵ این استاندارد می‌توان برای یافتن مقدار تقریبی لایه نیم مقدار Al و Cu در باریکه تضعیف نشده و تضعیف شده استفاده کرد. پاسخ کرمای هوا در باریکه واقعی می‌تواند از روی این منحنی‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

### ۴-۳-۴ شرایط تبدیل سیگنال به نویز

شرط زیر باید برقرار شود:

$$\dot{K}_1 \geq 10 \dot{K}_B$$

### ۴-۴-۴ ارزیابی نسبت تضعیف

نسبت تضعیف  $F_{IB}$  باید بصورت زیر محاسبه شود:

$$F_{IB} = \frac{\dot{K}_0 - \dot{K}_B}{\dot{K}_1 - \dot{K}_B}$$

### ۴-۵-۴ محاسبه نسبت تضعیف برای انتشار فوتون رادیو نوکلئید‌ها

#### ۱-۵-۴ معادله

نسبت تضعیف  $F_{N,R}$  برای یک ماده ارائه شده برای آزمون جهت حفاظت در برابر انتشار فوتون رادیونوکلئید R، باید مطابق با معادله زیر محاسبه شود:

$$F_{N,R} = \frac{\sum_i \left( \frac{\mu_{en}(E_i)}{\rho} \right)_{air} p(E_i) E_i}{\sum_i \left( \frac{\mu_{en}(E_i)}{\rho} \right)_{air} p(E_i) E_i e^{-\left( \frac{\mu(E_i)}{\rho} \right)_m d\rho}}, \quad E_i \geq 20 \text{ keV}$$

که در آن:

انرژی فوتون  $E_i$  منتشر شده در هر واپاشی است؛

احتمال گسیل فوتون در هر رویداد واپاشی برای فوتون‌های با انرژی  $E_i$  است؛

ضریب جذب جرمی انرژی هوا برای فوتون‌های با انرژی  $E_i$  است؛

$$\text{ضریب تضعیف جرم ماده آزمون برای فوتون‌های با انرژی } E_i \text{ است.} : \left( \frac{\mu(E_i)}{\rho} \right)_m$$

: d ضخامت ماده آزمون است.

: ρ چگالی ماده آزمون است.

#### ۴-۵-۴ داده‌های واپاشی

انرژی‌های فوتون  $E_i$  و احتمال انتشار فوتون  $(E_i)p$  ، باید از مونوگرافی ۵-<sup>۱</sup>BIPM: جدول رادیونوکلییدها بدست آید.

#### ۴-۵-۴ ضریب تضعیف جرمی و ضریب جذب انرژی جرمی

ضریب تضعیف جرمی و ضریب جذب انرژی جرمی باید از جداول ضریب تضعیف جرمی اشعه ایکس و ضریب جذب انرژی جرمی مندرج در ۵632<sup>۳</sup>NISTIR بدست آید.

#### ۴-۵-۴ ارزیابی ضرایب تضعیف جرم ماده آزمون

ضریب تضعیف جرمی ماده آزمون که در بند ۴-۵-۴ استفاده شده، باید با بوسیله مقایسه مقادیر اندازه‌گیری شده  $F_N$  مطابق با بند ۲-۴ با محاسبه مقادیر  $F_{N,C}$  مطابق با فرایند شرح داده شده در ادامه تعیین شود. مجموعه کیفیت‌های تابش استاندارد از جدول ۱ و ۲ باید بگونه‌ای انتخاب شود که بطور تقریبی دامنه انرژی فوتون‌های منتشر شده از رادیونوکلیید را پوشش دهد. اندازه‌گیری‌ها برای کیفیت تابش گاما که در جدول ۲ فهرست شده‌اند، باید با شرایط مشابه شرایط باریکه نازک که در شکل ۱ نشان داده شده است، انجام شود. به این منظور، توزیع شار فوتون با توجه به انرژی‌های فوتون کیفیت تابش استاندارد باید شناسایی شود. مقدار  $F_N$  از طیف شار فوتون باید مطابق با فرمول زیر ارزیابی شود:

$$F_{N,C} = \frac{\sum_i \left( \frac{\mu_{en}(E_i)}{\rho} \right)_{air} \phi(E_i) E_i}{\sum_i \left( \frac{\mu_{en}(E_i)}{\rho} \right)_{air} \phi(E_i) E_i e^{-\left( \frac{\mu(E_i)}{\rho} \right)_m d\rho}}$$

که در آن:

$E_i$  : انرژی مشخصه کanal i شامل کلیه فوتون‌ها با انرژی‌های بین  $E_i - \frac{\Delta}{2}$  و  $E_i + \frac{\Delta}{2}$

$\phi(E_i)$  : تعداد فوتون‌های موجود در کanal i است؛ و سایر نمادها دارای معنی مشابه ذکر شده در معادله بند ۴-۵-۱ می‌باشند؛

شرط  $|1 - F_N / F_{N,C}| \geq 0.2$  باید برای مجموعه کیفیت‌های انتخاب شده، برقرار شود.

1-Bureau International Poids et Mesures (دفتر بین المللی اوزان و اندازه گیری)

2- National Institute of Standards and Technology Internal Report

جدول ۱- کیفیت‌های تابش استاندارد برای باریکه‌های پرتو ایکس

kV ولتاژ تیوب (نامی)	فیلتر اسپیون کالی (نامی)		1st HVL (نامی)		آهنگ کرمای هوا ۱m در ۱۰ mA mGy/s(بهترین)
	mm Al	mm Cu	mm Al	mm Cu	
30	2,5		0,99		0,1
40	2,5		1,44		0,2
50	2,5		1,81		0,3
60	2,5		2,14		0,4
70	2,5		2,44		0,5
80	2,5		2,77		0,6
90	2,5		3,10		0,8
100	2,5		3,44		0,9
110	2,5		3,79		1,0
120	2,5		4,13		1,2
130	2,5		4,48		1,4
140	2,5		4,82		1,6
150	2,5		5,17		2
200		1,2	14,6	1,63	1
250		1,8	16,8	2,53	1,5
300		2,5	18,6	3,37	2
400		3,5	20,8	4,51	3

ولتاژ تیوب اشعه ایکس نباید بیشتر از ۲٪ یا ۲kV با مقادیر نامی تفاوت داشته باشند(هر کدام که کمتر باشد). فیلتر آلومینیومی باید با خلوص ۹۹,۹٪ یا بالاتر و چگالی  $g\ cm^{-3}$  ۲,۷۰ باشد. فیلتر مسی باید با خلوص ۹۹,۹٪ یا بالاتر و چگالی  $g\ cm^{-3}$  ۸,۹۰ باشد. ضخامت فیلترهای آلومینیومی و مسی نباید بیشتر از ۱mm با مقادیر نامی تفاوت داشته باشد. اولین لایه‌های نیم-مقدار از Al و Cu و آهنگ کرمای هوا تقریبی، تنها برای اطلاع بیشتر داده می‌شوند.

جدول ۲- کیفیت‌های تابش استاندارد گاما مطابق با استاندارد ISO 4037-1

منابع گاما	کد ISO 4037	انرژی تابش keV	نیمه عمر days	ثابت آهنگ کرمای هوای منبع خالص $\mu\text{Gy h}^{-1}\text{ m}^2\text{ MBq}^{-1}$
Cs-137	S-Cs	661,6	11 050	0,079
Co-60	S-Co	1 173,3; 1 332,5	1 925,5	0,31

## ۵ تعیین خصوصیات تضعیف

### ۱-۵ نسبت تضعیف

#### ۱-۱-۵ روش تعیین

نسبت‌های تضعیف  $F_{N,R}$ ،  $F_B$ ،  $F_N$  و  $F_{IB}$  به ترتیب باید مطابق با بندهای ۴-۴، ۳-۴، ۲-۴ و ۵-۴ تعیین شوند.

## ۲-۱-۵ نشانه گذاری

نسبت‌های تضعیف  $F_N$  ،  $F_B$  ،  $F_{N,R}$  و  $F_{IB}$  ، باید با توجه به روش تعیین آن (باریکه نازک، باریکه پهن، باریکه پهن معکوس یا محاسبه‌ای) و کیفیت تابش از نظر کد باریکه، ولتاژ تیوب اشعه ایکس و لایه نیم – مقدار یا کد رادیونوکلیید، با مقادیر عددی نشان داده شوند (به بند ۶ مراجعه شود).

## ۲-۵ فاکتور انباشت

### ۱-۲-۵ تعیین

فاکتور انباشت  $B$  باید مطابق با معادله‌های زیر تعیین شود:

$$B = \frac{F_N}{F_B} \text{ or } B = \frac{F_N}{F_{IB}}$$

با توجه به روش مورد استفاده قرار گرفته برای اندازه‌گیری باریکه پهن، که در آن  $F_N$  ،  $F_B$  و  $F_{IB}$  به ترتیب ارقام بدست آمده از اندازه‌گیری‌ها مطابق با بندهای ۲-۴ و ۳-۴ و ۴-۴ در نظر گرفته می‌شوند.  $F_N$  و  $F_B$  یا  $F_{IB}$  و  $F_N$  به ترتیب باید در شرایط باریکه اشعه ایکس مشابه نیز تعیین شوند.

## ۲-۲-۵ نشانه گذاری

فاکتور انباشت باید به همراه کیفیت تابش از نظر کد باریکه، ولتاژ تیوب پرتو ایکس و لایه نیم – مقدار با مقادیر عددی نشان داده شوند (به بند ۶ مراجعه شود).

## ۳-۵ معادل تضعیف

### ۱-۳-۵ تعیین

معادل‌های تضعیف  $\delta_N$  ،  $\delta_B$  ،  $\delta_{IB}$  و  $\delta_{N,R}$  باید با اندازه‌گیری  $F_N$  ،  $F_B$  و  $F_{IB}$  به ترتیب مطابق با بندهای ۲-۴ ، ۳-۴ و ۴-۴ یا محاسبه  $F_{N,R}$  مطابق با بند ۴-۵، برای ماده تحت آزمون و مقایسه با ضخامت یک لایه ماده مرجع، در حدود رواداری بدست آمده برای  $F_N$  ،  $F_B$  و  $F_{IB}$  به ترتیب تعیین شوند.

اندازه‌گیری‌های مربوط به ماده و ماده مرجع باید در شرایط باریکه پرتو ایکس مشابه انجام شوند.

## ۲-۳-۵ نشانه گذاری

معادل تضعیف باید با توجه به روش مورد استفاده در تعیین آن (باریکه نازک، باریکه پهن، باریکه پهن معکوس یا محاسبه‌شده)، نماد شیمیایی یا سایر روش‌های شناسایی ماده مرجع و کیفیت تابش از نظر کد باریکه، ولتاژ تیوب اشعه ایکس و لایه نیم– مقدار یا کد رادیونوکلیید، با ضخامت ماده مرجع بر حسب میلی‌متر نشان داده شوند (به بند ۶ مراجعه شود).

## ۴-۵ معادل سرب

### ۱-۴-۵ تعیین

معادل سرب باید به عنوان معادل تضعیف اما با لایه (های) سربی به عنوان ماده مرجع تعیین شود. یادآوری- مقادیر معادل سرب از یک ماده آزمون را می توان با درون یابی ضخامت‌های مختلف صفحات سرب در محدوده مورد نظر بدست آورد.

### ۲-۴-۵ مشخصات

معادل تضعیف باید با ضخامت ماده مرجع بر حسب میلی‌متر به همراه نشانه شیمیایی برای سرب و با توجه به روش مورد استفاده در تعیین (باریکه نازک، باریکه پهن، باریکه پهن معکوس یا محاسبه‌ای) و کیفیت تابش از نظر کد باریکه، ولتاژتیوب اشعه ایکس و لایه نیم- مقدار یا کد رادیونوکلیید نشان داده شوند ( به بند ۶ مراجعه شود).

### ۵-۵ ردء معادل سرب برای یک محدوده مشخص از کیفیت‌های تابش

#### ۱-۵-۵ مواد

برای برخی مواد که برای لباس‌های حفاظتی و پوشش‌های حفاظتی بیمار در برابر پرتو ایکس تشخیصی پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرند، مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۰۴۶-۱، لازم است تعریف مقدار معادل سرب برای یک محدوده مشخص از کیفیت‌های تابش تعیین شود. شرایط لازم برای تعیین این مقادیر در بند های زیر شرح داده شده است.

#### ۲-۵-۵ ضخامت‌های استاندارد

مقدار معادل سرب یک ماده باید برای یکی از کلاس‌های ضخامت سرب که در زیر آمده است، تعیین شوند:

. ۱ mm ، ۰,۳۵ mm ، ۰,۲۵ mm و ۰,۱۵ mm

#### ۳-۵-۵ شرایط تعیین ردء معادل سرب

اگر حداقل یکی از دو شرط زیر برای یک محدوده مشخص از کیفیت تابش انتخاب شده از کل محدوده  $150\text{ kV}$ - $30\text{ kV}$  برآورده شود، ردء معادل سرب باید به آن ماده نسبت داده شود (به جدول ۱ مراجعه شود):

۱) آهنگ تضعیف  $F_{IB}$  یک ماده برای یک کیفیت تابش ویژه بزرگتر از  $250$  باشد.

۲) معادل سرب  $\delta_{IB}$ ، بوسیله تعیین شده در روش پرتو پهن معکوس مطابق با بند ۴-۴، برابر یا بزرگتر از ضخامت استاندارد سرب مشخص شده در بند ۲-۵-۵ باشد. برای تعیین معادل سرب در محاسبات، عدم قطعیت استاندارد به میزان  $7\%$  باید در نظر گرفته شود.

بنابراین اگر  $t_{Pb}$  ضخامت سرب استاندارد و  $\delta_{IB}$  معادل سرب ماده آزمون باشد، این شرط می‌تواند بصورت

زیر نوشه شود:

$$\delta_{IB} \geq 0.93 t_{Pb}$$

#### ۴-۵-۵ نشانه گذاری

محدوده معادل سرب باید با ضخامت استاندارد سرب بر حسب میلی‌متر به همراه نماد شیمیایی سرب با مشخصات محدوده ولتاژتیوب اشعه ایکس، بر حسب کیلو ولت نشان داده شود (به بند ۶ مراجعه شود).

#### ۴-۶ همگنی

#### ۱-۶-۵ روش تعیین

همگنی یک ماده محافظه باید از مقادیر اندازه گیری شده  $F_N$  بدست آمده از سطح ماده آزمون، تحت شرایط بند ۲-۴ و مقادیر متناظر معادل تضعیف  $\delta_{N,i}$  تعیین شود.

مقادیر  $\delta_{N,i}$  باید:

- برای ۵ تا ۱۰ مکان تعیین شده، یا

- بطور متوالی در راستا های تعیین شده بر روی کل سطح جسم آزمون تعیین شود.

بزرگترین انحراف هر یک از مقادیر معادل تضعیف  $\delta_{N,i}$  از مقدار میانگین معادل تضعیف  $\bar{\delta}_N$ ، به عنوان انحراف همگنی  $V$  برای آن ماده محافظه باید منظور گردد:

$$\bar{\delta}_N = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta_{N,i}$$

$$V = \left| \bar{\delta}_N - \delta_{N,i} \right|_{max}$$

#### ۲-۶-۵ نشانه گذاری

ناهمگنی باید به همراه معادل تضعیف در رواداری واحدهای مشابه مشخص شود، بعنوان مثال:

نمودار ۳/۴۴ mm Al ۱۰۰ kV HVL = ۳ mm ± ۰/۲ mm Pb (به بند ۶ مراجعه شود).

#### ۶ اظهار انطباق

چنانچه ویژگی‌های تضعیف مشخص شده با این استاندارد مطابقت داشته باشد، باید بصورت زیر اظهار شود، بعنوان مثال:

- آهنگ تضعیف  $2 \times 10^{-2}$  kV : ۲۰۰ mm Cu ، ۱۶۴ mm HVL باریکه نازک، استاندارد ملی ایران شماره

(سال ۱۳۹۳ ۱۹۰۴۶-۱)

- آهنگ تضعیف ۲۰ : Cs-137 باریکه نازک ، استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۰۴۶-۱ (سال ۱۳۹۳)

- آهنگ تضعیف ۱۵ : محاسبه شده Ir-192 ، استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۰۴۶-۱ (سال ۱۳۹۳)

- فاکتور انباشت ۱/۴ : HVL= ۵/۱۷mm Al ، ۱۵۰ kV ، استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۰۴۶-۱ (سال ۱۳۹۳)

- معادل تضعیف HVL= ۳/۴۴mm Al ، ۱۰۰ kV : Fe ۲mm ، استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۰۴۶-۱ (سال ۱۳۹۳)

- معادل تضعیف HVL= ۳/۴۴mm Al ، ۱۰۰ kV : Fe ۲mm $\pm$  ۰/۱ mm ، استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۰۴۶-۱ (سال ۱۳۹۳)

- معادل سرب HVL= ۳/۳۷mm Cu ، ۳۰۰ kV : Pb ۱mm ، استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۰۴۶-۱ (سال ۱۳۹۳)

- معادل سرب HVL= ۳/۳۷mm Al ، ۳۰۰ kV : Pb ۱mm ، استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۰۴۶-۱ (سال ۱۳۹۳)

- معادل سرب HVL= ۰/۲۵mm Pb ۰-۱۲۰kV : Pb ۰-۶۰ معکوس، استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۰۴۶-۱ (سال ۱۳۹۳)

## پیوست الف

### (اطلاعاتی)

#### جداول آهنگ تضعیف، فاکتورهای انباشت و اولین لایه های نیم-مقدار

در جداول الف-۱ تا الف-۵ مقادیر محاسبه شده آهنگ تضعیف، فاکتورهای انباشت و اولین لایه نیم-مقدار کیفیت تابش با لایه های اضافه شده از ماده سربی مرجع مندرج در جدول ۱ آمده است. محاسبات بر اساس اندازه‌گیری طیف شار فوتون اولیه در<sup>۱</sup> PTB در براونشوایگ<sup>۲</sup> آلمان می‌باشد. این مقادیر بعنوان راهنمایی برای تصدیق نتایج آزمون های انجام شده توسط آزمایشگاهها بکار گرفته می‌شوند. مقادیر واقعی اندازه‌گیری شده نتایج این آزمایشگاههای آزمون ممکن است بعلت تفاوت‌های طیف شار فوتون و آشکارسازهای تابش مورد استفاده در اندازه‌گیری‌ها، چند درصدی با این مقادیر متفاوت باشند.

---

1- Physikalisch-Technische Bundesanstalt  
2- Braunschweig

جدول الف-۱- آهنگ تضعیف برای ضخامت های سرب  $2 \text{ mm}$  تا  $25 \text{ mm}$  محسبه شده برای کیفیت تابش مندرج در جدول ۱، مطابق با فرمول داده شده در بند ۴-۵-۴

	mm Pb	30 kV	40 kV	50 kV	60 kV	70 kV	80 kV	90 kV	100 kV	110 kV	120 kV	130 kV	140 kV	150 kV
0	1.00E+00													
0.125	8.65E+02	7.84E+01	2.70E+01	1.49E+01	1.01E+01	7.41E+00	5.88E+00	5.08E+00	4.53E+00	4.14E+00	3.83E+00	3.57E+00	3.36E+00	3.23E+00
0.25	1.64E+05	1.50E+03	1.98E+02	6.63E+01	3.31E+01	1.97E+01	1.37E+01	1.11E+01	9.87E+00	8.67E+00	7.87E+00	7.19E+00	6.61E+00	6.14E+00
0.35		1.24E+04	7.78E+02	1.78E+02	7.12E+01	3.68E+01	2.33E+01	1.84E+01	1.58E+01	1.42E+01	1.28E+01	1.16E+01	1.05E+01	9.61E+00
0.5			5.08E+03	6.74E+02	1.95E+02	8.29E+01	4.64E+01	3.54E+01	3.04E+01	2.71E+01	2.44E+01	2.20E+01	1.96E+01	1.76E+01
1				3.34E+03	7.89E+02	3.04E+02	2.10E+02	1.78E+02	1.61E+02	1.47E+02	1.32E+02	1.14E+02	1.02E+02	9.02E+01
1.5					4.09E+04	5.53E+03	1.48E+03	9.42E+02	7.82E+02	7.10E+02	6.58E+02	5.97E+02	5.15E+02	4.37E+02
2						3.35E+04	6.24E+03	3.72E+03	3.03E+03	2.75E+03	2.57E+03	2.37E+03	2.04E+03	1.74E+03

جدول الف-۲ - فاکتور انباشت (B) اندازه‌گیری شده برای کیفیت‌های تابش مطابق با فرمول داده شده در بند ۱-۵ برای ضخامت‌های سرب mm ۰,۳۵ ، ۰,۲۵ و ۰,۱۵

mm Pb	50 kV	60 kV	70 kV	80 kV	90 kV	100 kV	110 kV	120 kV	130 kV	140 kV	150 kV
0,25	1,29	1,26	1,23	1,20	1,19	1,21	1,23	1,25	1,27	1,28	1,28
0,35	1,37	1,31	1,27	1,24	1,22	1,24	1,27	1,30	1,32	1,33	1,33
0,50	1,47	1,35	1,32	1,28	1,26	1,29	1,33	1,38	1,41	1,43	1,44
یادآوری - این مقادیر از نسبت اندازه‌گیری شده به دست آمده است ( به بند ۱-۵ مراجعه شود).											
$B = \frac{F_N}{F_{IB}}$											

جدول الف-۳ - آهنگ تضعیف  $F_N$  برای ضخامت‌های سرب از mm ۰,۲۵ تا ۷ . محاسبه شده برای کیفیت‌های تابش مندرج در جدول ۱ و مطابق با فرمول مندرج در بند ۴-۵-۴

mm Pb	200 kV	250 kV	300 kV	400 kV	662 keV	1 325 keV
0	1,00E+00	1,00E+00	1,00E+00	1,00E+00	1,00E+00	1,00E+00
0,125	1,62E+00	1,44E+00	1,32E+00	1,20E+00	1,02E+00	1,01E+00
0,25	2,49E+00	1,97E+00	1,68E+00	1,41E+00	1,03E+00	1,02E+00
0,35	3,41E+00	2,48E+00	1,99E+00	1,58E+00	1,04E+00	1,02E+00
0,5	5,27E+00	3,38E+00	2,51E+00	1,85E+00	1,06E+00	1,03E+00
1	1,81E+01	7,95E+00	4,78E+00	2,84E+00	1,13E+00	1,07E+00
1,5	5,11E+01	1,61E+01	8,12E+00	4,06E+00	1,21E+00	1,10E+00
2	1,30E+02	3,02E+01	1,30E+01	5,57E+00	1,28E+00	1,14E+00
2,5	3,11E+02	5,37E+01	2,00E+01	7,46E+00	1,37E+00	1,18E+00
3	7,06E+02	9,26E+01	3,01E+01	9,79E+00	1,46E+00	1,22E+00
3,5	1,55E+03	1,56E+02	4,44E+01	1,27E+01	1,55E+00	1,26E+00
4	3,31E+03	2,57E+02	6,44E+01	1,63E+01	1,65E+00	1,31E+00
4,5	6,94E+03	4,17E+02	9,23E+01	2,06E+01	1,75E+00	1,35E+00
5	1,43E+04	6,71E+02	1,31E+02	2,60E+01	1,87E+00	1,40E+00
5,5	2,91E+04	1,07E+03	1,85E+02	3,26E+01	1,99E+00	1,44E+00
6	5,84E+04	1,68E+03	2,58E+02	4,06E+01	2,12E+00	1,49E+00
6,5	1,16E+05	2,63E+03	3,58E+02	5,03E+01	2,25E+00	1,54E+00
7	2,30E+05	4,09E+03	4,95E+02	6,22E+01	2,40E+00	1,59E+00

جدول الف-۴-اوپین لایههای نیم-مقدار Al بر حسب مبلی متربوای کیفیت تابش مندرج در جدول ۱، بعنوان تابعی از فیلترهای سرب اضافه شده برای ضخامت‌های مختلف در محدوده  $25 \text{ mm}$  تا  $2 \text{ mm}$

mm Pb	30 kV	40 kV	50 kV	60 kV	70 kV	80 kV	90 kV	100 kV	110 kV	120 kV	130 kV	140 kV	150 kV
0	1,0	1,4	1,8	2,1	2,4	2,8	3,1	3,4	3,8	4,1	4,5	4,8	5,2
0,125	1,8	3,0	4,2	5,3	6,3	7,2	7,9	8,4	8,9	9,2	9,6	10,0	10,3
0,25	2,0	3,5	5,1	6,4	7,6	8,6	9,4	9,9	10,2	10,5	10,8	11,1	11,5
0,35	2,0	3,7	5,4	6,9	8,2	9,3	10,1	10,5	10,7	11,0	11,3	11,6	12,0
0,5	2,1	3,9	5,8	7,4	8,8	9,9	10,7	11,1	11,3	11,5	11,7	12,1	12,5
1	2,4	4,2	6,3	8,1	9,7	10,9	11,8	12,1	12,2	12,3	12,5	12,8	13,3
1,5	2,5	4,4	6,5	8,4	10,1	11,3	12,4	12,6	12,7	12,7	12,8	13,1	13,6
2	2,6	4,5	6,6	8,6	10,3	11,6	12,7	12,9	13,0	13,0	13,2	13,8	

جدول الف-۵- اولین لایه‌های نیم-مقدار Cu بر حسب میلی‌متر برای کیفیت‌های تابش مندرج در جدول ۱، به عنوان تابعی از فیلترهای سرب اضافه شده برای ضخامت‌های مختلف در محدوده ۰ تا ۴ mm

mm Pb	200 kV	250 kV	300 kV	400 kV
0	1,6	2,5	3,4	4,5
0,125	1,8	2,8	3,7	4,9
0,25	2,0	3,1	4,0	5,1
0,35	2,2	3,3	4,2	5,3
0,5	2,4	3,6	4,5	5,5
1	3,0	4,2	5,0	6,0
1,5	3,4	4,6	5,3	6,3
2	3,7	4,9	5,5	6,5
2,5	3,9	5,0	5,7	6,6
3	4,1	5,1	5,8	6,7
3,5	4,2	5,2	5,9	6,8
4	4,3	5,3	5,9	6,9

**پیوست ب**  
**(اطلاعاتی)**  
**کتاب نامه**

[1] استاندارد ملی ایران ۱-۶۷۹۱ : پرتوهای ایکس و گامای مرجع برای سنجه بندی دوزیمترها و دستگاه‌های سنجش نرخ دوز و تعیین پاسخ آن‌ها بر حسب انرژی فوتون - قسمت اول : ویژگی‌های پرتوها و روش‌های تولید آن‌ها.

[2] IEC 61331-3, Protective devices against diagnostic medical X-radiation – Part 3: Protective clothing and protective devices for gonads.